


Operator's Quick Help

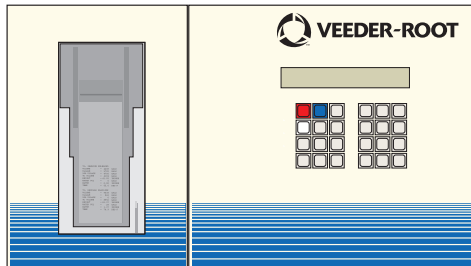

LITHUANIAN

TLS-300

TLS-350 Plus

TLS-350R

Pastaba

Pastaba: šis vadovas yra išverstas – originalus vadovas sudarytas anglų kalba.

„Veeder-Root“ nesuteikia jokių su šiuo leidiniu susijusių garantijų, įskaitant numanomas perkamumo ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas, bet tuo neapsiribojant.

„Veeder-Root“ nebus atsakinga už bet kokias čia esančias klaidas arba už netyčinę ar pasekminę žalą, susijusią su įrengimu, našumu arba šio leidinio naudojimu.

„Veeder-Root“ pasilieka teisę keisti sistemos parinktis ir funkcijas arba šiame leidime pateikiamą informaciją.

Šiame leidinyje pateikiama nuosavybinė informacija, kuri saugoma vadovaujantis autorių teisių įstatymais. Visos teisės saugomos. Nė viena šio leidinio dalis negali būti kopijuojama, atkuriami ar verčiama į kitą kalbą be raštiško „Veeder-Root“ sutikimo.

Išsamią garantijos, techninio aptarnavimo ir papildomą gaminio informaciją rasite savo pulto naudojimo vadove.

© „Veeder-Root“, 2016 m. Visos teisės saugomos.

Turinys

Pulto funkcijos	1	Valandinio suderinimo stebėjimo (HRM) pavojaus signalai – tik tarptautiniai	18
Klavišų funkcijos	2	Dviejų plūdžių diskriminaciniai jutiklių pavojaus signalai	19
Automatinės ataskaitos	3	Požeminio vandens jutiklio pavojaus signalai	20
Verslo atsargų suderinimas (BIR parinktis)	5	Sistemos būsenos pranešimai	26
Nuokrypio ataskaitos	6	Bako nuotėkio patikros pradžia	27
Nuokrypio ataskaitos (tęsinys)	7	Bako nuotėkio tikrinimo sustabdymas	28
Bako nuotėkio patikros ataskaita	8	Tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo tikrinimas – tarptautinė funkcija	29
Inventoriaus ataskaita	8	Aukšto slėgio linijos nuotėkio aptikimo tyrimai (PLLD parinktis)	30
Paskutinės pamainos inventoriaus ataskaita	9	Belaidžiai slėgio linijos nuotėkio aptikimo tyrimai (WPLLD parinktis)	32
Inventoriaus pridėjimo ataskaita	9	Sistemos datos nustatymas	34
Įpilamo tūrio bilieto įvedimas (TLS-350R su BIR/VA parinktimi)	10	Sistemos laiko nustatymas	35
Įspėjimai ir pavojaus signalai	12	Spausdintuvo popieriaus keitimas	36
Bako įspėjimo ir pavojaus signalo lygiai	13		
Bako pavojaus signalai	14		
Bako pavojaus signalai (Tęsinys)	15		
Bako pavojaus signalai (Tęsinys)	16		

Pulto funkcijos

1 psl.

Ekranas (rodomas veikimo režimas – nėra įspėjimų)

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL


Pavojaus signalo lemputė – raudona



Įspėjamoji lemputė – geltona



Maitinimo lemputė – žalia

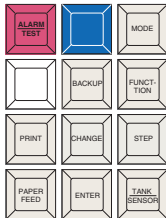

Valdymo klavišai



Tekstiniai klavišai

Mėlynas (techninės priežiūros sekiklio) ir baltas (techninės priežiūros ataskaitos) klavišai galimi 27 ir vėlesnėse versijose.

Klavišų funkcijos

2 psl.



Paspauskite, kad nutildytumėte pavojaus signalą. Ekranas nebus nustatomas iš naujo ir nebus išjungiamos pavojaus signalo funkcijos.



Rangovas įkiša ID raktą į TLS ir paspaudęs mėlyną klavišą prisijungia darbo seansui.



Paspaukę pasirinkite sistemos režimą: veikimo režimas, sąrankos režimas, diagnostikos režimas.



Jei įjungta techninės priežiūros istorija arba sekiklis, norėdami spausdinti techninės priežiūros ataskaitą, paspauskite baltą mygtuką.



Naudojamas norint grįžti atgal atliekant veiksmus, naudojant funkcijas ir režimus.



Paspauskite norėdami pasirinkti įvairias kiekvieno režimo funkcijas.



Paspauskite, jei norite generuoti įvairias ataskaitas.



Paspauskite, jei norite pakeisti į kitą negu šiuo metu rodomą parinktį.



Paspauskite, jei norite pereiti į kitą kiekvienos funkcijos procedūrą.



Paspauskite, kad galėtumėte prastumti popierių pro spausdintuvą.



Paspauskite norėdami pasirinkti parinktį bei pradėti sandarumo tikrinimus.



Paspauskite norėdami pakeisti į kitą baką arba jutiklį.



Taško simbolis (.) nurodytas ant klavišo „1“. Trumpmenos skirtukas (*) nurodytas ant rodyklės dešinės klavišo (è).



Pasirinkite simbolį kelis kartus iš eilės paspausdami klavišą. Paspauskite vieną kartą, jei norite pasirinkti „A“. Paspauskite dar kartą, jei norite pasirinkti „B“, trečią kartą, jei norite pasirinkti „C“, ir ketvirtą kartą, jei norite įvesti „2“.



Ant nulinio klavišo nurodytas tarpas (q), brūkšnelis (–) ir kablelis (,).



Rodyklių klavišai naudojami perkelti žymeklį į kairę ir į dešinę (kaip ir šiame pavyzdyje), nekeičiant rodomo simbolio.

Automatinės ataskaitos

3 psl.

ATSARGŲ PRIDĖJIMO ATASKAITA

TI: REGULAR UNLEAD
INVENTORY INCREASE

INCREASE START
MMM DD, YYYY HH:MM XM

VOLUME = 5146 GALS
HEIGHT = 44 INCHES
WATER = 0,00 INCHES
TEMP = 46.8 DEG F

INCREASE END
MMM DD, YYYY HH:MM XM

VOLUME = 8104 GALS
HEIGHT = 84 INCHES
WATER = 0,00 INCHES
TEMP = 47.2 DEG F

GROSS INCREASE = 2958

Ši ataskaita generuojama po kiekvieno įpylimo. Joje nurodomas bako turinio tūris prieš įpilant ir įpylus ir skirtumas tarp dviejų tūrių; tai įpiltas kiekis, atėmus bet kokius pilant atliktus pardavimus.

Atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją, ataskaitoje taip pat gali būti nurodytas įpiltas kiekis pagal tūrio pokyčius, atsiradusius dėl temperatūros pokyčių (TC GRYNASIS PADIDĖJIMAS).

Nuo įpylimo pabaigos iki ataskaitos atspausdinimo praeis mažiausiai keturios minutės, kol pultas lauks, kad stabilizuotųsi bako degalų lygis.

PAKOREGUOTA ĮPYLIMO ATASKAITA (BIR parinktis)

TI: PRODUCT 1
ADJUSTED DELIVERY REPORT

MMM DD, YYYY HH:MM XM

DELIVERY VOLUME = 1200
TC DELIVERY VOLUME = 1189

Kol įpilama, TLS-350R nuolat stebi visus pardavimus iš bako, į kurį pilama.

Per 60 minučių po to, kai išspausdinama atsargų pridėjimo ataskaita, TLS-350R sugeneruoja pakoreguotą įpylimo ataskaitą.

TLS-350R pakoreguoja bendrąjį degalų tūrio padidėjimą, nes įtraukia visus įpilant iš to bako išlietus degalus.

Jei buvo įjungtas temperatūros kompensavimas, pakoreguojamas ir temperatūros kompensuotas tūris, kuris bus rodomas ataskaitoje.

Automatinės tik tarptautinės ataskaitos

4 psl.

VALANDINIS SUDERINIMO STEBĖJIMAS (galima pasirinkti, jei buvo įjungta atliekant sąranką)

DD-MM-YY

RECONCILIATION REPORT

T 1: 4* FOUR STAR

T 2: UL UNLEADED

T 3: SU SUPER UNLEADED

T 4: DV DIESEL

TNK	POS	NEG	AVE	STAT
-----	-----	-----	-----	------

1	1.5	-0.4	1.0	PASS
---	-----	------	-----	------

2	1.7	-0.1	-0.1	PASS
---	-----	------	------	------

3	0.5	-9.2	-5.2	FAIL
---	-----	------	------	------

4	1.2	-0.3	-0.6	PASS
---	-----	------	------	------

TLS-350R nuolat stebi skirtumą tarp per siurblius išlieto degalų tūrio ir iš bako įsiurbto degalų tūrio. Šis procesas vadinamas valandiniu suderinimo stebėjimu (HRM).

Po kiekvieno 24 valandų laikotarpio rezultatai pateikiami kaip suderinimo ataskaita. Joje nurodomas didžiausias teigiamas ir neigiamas skirtumas ir ankstesnių 24 valandų vidutinis skirtumas.

Jei vidutinis skirtumas yra didesnis nei iš anksto nustatytas kiekis per valandą (vadinama suderinimo ribinė vertė), bakui ir jo susijusiems degalų pylimo vamzdžiams ir dalytuvui nepavyko sėkmingai atlikti suderinimo nuotėkio aptikimo tikrinimo ir ataskaitoje rodoma jo būseną NEPAVYKO ATLIKTI.

Nustatomos dvi suderinimo ribinės vertės. Jeigu vidutinis skirtumas bus didesnis nei apatinė ribinė vertė, bus pateiktas suderinimo įspėjimas. Jeigu vidutinis skirtumas bus didesnis nei viršutinė ribinė vertė, bus pateiktas suderinimo pavojaus signalas.

MĖNESINĖ QPLD NUOTĖKIO PATIKROS ATASKAITA

Pirmą kiekvieno mėnesio dieną automatiškai sukuriama tyliojo laikotarpio nuotėkio aptikimo (QPLD) patikros ataskaita.

Jei per mėnesį atlikta daugiau nei viena QPLD patikra, spausdinami tik naudojant didžiausią bako tūrį atlikto tikrinimo rezultatai.

Jeigu TLS-350R negalėjo atlikti QPLD patikros, spausdinamas pranešimas „Nėra duomenų“.

Verslo atsargų suderinimas (BIR parinktis)

5 psl.

Be to, kad tiksliai matuoja kiekvieno bako turinį, TLS-350R taip pat stebi per siurblius išlieto degalų tūrio kiekį. Išlietų degalų tūris palyginamas su degalų sumažėjimo lygiu tam tikrame bake. Šis procesas vadinamas **suderinimu**.

Suderinimo proceso rezultatai pateikiami kaip **suderinimo ataskaitos**. Šios ataskaitos pateikiamos pagal kiekvienos darbo pamainos kiekvieną dieną arba bet kurį kitą nurodytą laikotarpį.

SUDERINIMO ATASKAITOS SPAUSDINIMAS

Paspauskite **Mode**, kol ekrane bus rodoma:

RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Dukart paspauskite **Function**, tada **Step** ir ekrane bus rodoma:

DISPLAY AND PRINT
REPORT TYPE: SHIFT

Paspauskite **Print**, jeigu reikalinga pamainos ataskaita.

Paspauskite **Change**, **Enter** ir **Print**, jeigu reikalinga kasdienė ataskaita.

Dukart paspauskite **Change**, tada **Enter** ir **Print**, jeigu reikalinga periodinė ataskaita.

Triskart paspauskite **Mode**, kad grįžtumėte į veikimo režimą.

Nuokrypio ataskaitos

6 psl.

Jei įgalinta įjungus sąrankos režimą, galima generuoti kasdienes, savaitines ir (arba) periodines pylimo nuokrypio ataskaitas, knygos nuokrypio ataskaitas ir nuokrypio analizės (VA) ataskaitas. Be to, galite rodyti ir spausdinti visų produktų arba tam tikro produkto nuokrypio ataskaitas. (Visas ataskaitų spausdinimo parinktis, pvz., savaitinių arba periodinių ataskaitų spausdinimą, rasite naudotojo vadovo skyriaus „Suderinimas“ dalyje „Nuokrypio ataskaitos“.)

PYLIMO NUOKRYPIO ATASKAITŲ SPAUSDINIMAS

Paspauskite **Mode**, kol ekrane bus rodoma:

RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

DISPLAY AND PRINT DLVY
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte visų produktų kasdienes pylimo nuokrypio ataskaitas.

KNYGOS NUOKRYPIO ATASKAITŲ SPAUSDINIMAS

Paspauskite **Mode**, kol ekrane bus rodoma:

RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

BOOK VARIANCE
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte visų produktų kasdienes knygos nuokrypio ataskaitas.

Nuokrypio ataskaitos (tęsinys)

NUOKRYPIO ANALIZĖS ATASKAITŲ SPAUSDINIMAS

Paspauskite **Mode**, kol ekrane bus rodoma:

RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

VARIANCE ANALYSIS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte visų produktų kasdienės nuokrypio analizės ataskaitas.

Techninės priežiūros ataskaita

7 psl.

Paspauskite baltos spalvos (techninės priežiūros ataskaitos) klavišą priekiniame skydelyje ir ekrane bus rodoma:

MAINTENANCE REPORT
PRESS <PRINT>

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte numatytąjį įrašų skaičių (20), pradedant nuo numatytosios (dabartinės) datos. Taip pat galite paspausti **Step** ir įvesti datą, nuo kurios pradėti spausdinti įrašus, tada paspausti **Step** ir įvesti įrašų, kuriuos norėsite spausdinti nuo pasirinktos datos, skaičių (iki 70 įrašų).

Bako nuotėkio patikros ataskaita

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

IN-TANK TEST RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Print**, kad sugeneruotumėte visų bakų ataskaitą.

Norėdami sugeneruoti atskiro bako ataskaitą, paspauskite **Step** ir **Tank**, kad pasirinktumėte norimą baką, tada paspauskite **Print**, kad sugeneruotumėte ataskaitą.

Inventoriaus ataskaita

8 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite **Print**, jeigu reikalinga visų bakų viso inventoriaus ataskaita.

Norėdami pamatyti kiekvieno bako inventoriaus informaciją, paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

IN-TANK INVENTORY
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Step** ir sistema rodys pirmojo bako degalų tūrį. Paspauskite **Step**, kad peržiūrėtumėte kitą bako informaciją. Paspauskite **Tank**, kad pasirinktumėte kitą baką. Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte ataskaitą.

Paskutinės pamainos inventoriaus ataskaita

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

LAST SHIFT INVENTORY
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Step**, kad pasirinktumėte pamainą ir rodytumėte inventoriaus duomenis.

Paspauskite **Tank**, kad pasirinktumėte kitą baką.

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte ataskaitą.

Inventoriaus pridėjimo ataskaita

9 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Vieną kartą paspauskite **Function** ir **Step**, kol pamatysite įpylimo pranešimą (paskutinio pristatymo kiekį):

T1: REGULAR UNLEADED
DELIVERY = 2958 GALS

Paspauskite **Tank**, kad pasirinktumėte kitą baką.

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte rodomo bako įpylimo ataskaitą.

Įpilamo tūrio bilieto įvedimas (TLS-350R su BIR/VA parinktimi)

10 psl.

Naudodami įpylimo techninės priežiūros funkciją, jei ji įgalinta įjungus sąrankos režimą, galite redaguoti, peržiūrėti ir spausdinti informaciją apie pristatymų bilietus (visas instrukcijas ir spausdinimo parinktis rasite naudojimo vadovo skyriuje „Įpylimo techninė priežiūra“).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

DELIVERY MAINTENANCE
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Step**, kol ekrane bus rodoma:

SELECT: EDIT/VIEW
T1: (product)

Paspauskite **Tank**, kol ekrane bus matomas norimas produktas. Jeigu reikia, paspauskite **Step**, kol bus rodoma įpylimo data / laikas. Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte to įpylimo bilietą (atkreipkite dėmesį, kad spausdinto bilieto tūris lygus 0). Paspauskite **Change**, tada skaičių klavišais įveskite biliete nurodytą įpiltą tūrį. Paspauskite **Enter**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Paspauskite **Backup**, **Step** ir **Print**, kad spausdintumėte pataisytos ataskaitos kopiją.

Magnet. rinktuvės jutiklio nuotėkio patikros rezultatai

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

MAG SUMP LK TEST RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Step**, kad būtų rodomas pranešimas:

s1: MM-DD-YY HH:MM XM
LAST PASSED TEST

Paspauskite **Print**, kad spausdintumėte paskutinius sėkmingos magnetinio alyvos rinktuvės jutiklio nuotėkio patikros rezultatus.

Paspauskite **Step**, kad būtų rodomas pranešimas:

s1: SUMP 1
PRESS PRINT FOR HISTORY

Paspauskite **Print**, kad būtų spausdinama šio jutiklio nuotėkio tikrinimo istorija, kurioje nurodomi paskutinio patikrinimo rezultatai ir paskutinis kiekvienų metų sėkmingas patikrinimas, įtraukiant iki 10 pastarųjų metų laikotarpį (jei taikoma).

Išmaniojo jutiklio būseną

11 psl.

Išmaniojo jutiklio būsenoje pateikiama prie išmaniojo jutiklio / preso arba išmaniojo jutiklio modulio prijungtų išmaniųjų jutiklių būseną ir nurodoma, ar yra pavojaus signalo sąlyga. Norėdami pasirinkti išmaniojo jutiklio būseną, paspauskite **Function**, kol bus rodomas pranešimas:

SMART SENSOR STATUS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami spausdinti visą išmaniojo jutiklio būsenos ataskaitą, paspauskite **Print**. Norėdami peržiūrėti tam tikro jutiklio išmaniojo jutiklio būseną, paspauskite **Step**, kad būtų rodomas pranešimas:

s#: (Location)
(Status Indicator)

Jei jutiklis veikia tinkamai ir nėra pavojaus signalo sąlygų, sistemoje rodomas pranešimas SENSOR NORMAL.

Įspėjimai ir pavojaus signalai

12 psl.

TLS pultas nuolat stebi savo zondus ir jutiklius, kad neatsirastų įspėjimų ir pavojaus signalo sąlygų, pavyzdžiui, degalų nuotėkių, itin žemų ar itin aukštų degalų lygių ir įrangos problemų.

Kai įjungtas veikimo režimas ir nėra aktyvios įspėjimo arba pavojaus signalo sąlygos, sistemoje rodomas pranešimas ALL FUNCTIONS NORMAL.

Jei atsiranda įspėjimo arba pavojaus signalo sąlyga, sistemoje rodomas pavojaus signalo tipas ir jo vieta, bako, įvesties arba jutiklio numeris.

Sistema išspausdina pavojaus signalo ataskaitą, kurioje nurodomas įspėjimo arba pavojaus signalo tipas, vieta bei data ir laikas, kada atsirado įspėjimo arba pavojaus signalo sąlyga.

Jei yra daugiau negu vienas pavojaus signalas arba įspėjimas, pulte pranešimai bus rodomi pakaitomis.

ĮSPĖJIMAI

Jie nurodo, kad nepavyks išvengti bako pavojaus signalo arba kad įvyko sistemos triktis.

PAVOJAUS SIGNALAI

Pavojaus signalai nurodo potencialiai pavojingą situaciją.

ĮSPĖJIMAS. NEIGNORUOKITE PAVOJAUS SIGNALŲ! Žinokite savo įstaigoje taikomas atsako procedūras.

Visų įspėjimų ir pavojaus signalų išjungimas

Norėdami nutildyti pavojaus signalą, paspauskite raudoną klavišą ALARM/TEST.



Priekinio pulto įspėjimo ir pavojaus signalų šviesų išjungti negalima, kol bus ištaisyta sąlygos priežastis.

Įspėjimo ir pavojaus signalo ekrano rodiniai taip pat bus rodomi, kol bus ištaisyta sąlygos priežastis.

PLLD / WPLLD pavojaus signalo informacija


Informacijos apie PLLD / WPLLD linijos nuotėkio aptikimo pavojaus signalus rasite toliau nurodytuose vadovuose.

- PLLD / WPLLD pavojaus signalo greitosios pagalbos vadovas (P/N 577013-727)
- TLS-350 / TLS-350R naudojimo vadovas (P/N 576013-610)


Bako įspėjimo ir pavojaus signalo lygiai

13 psl.

Tipiškas Šiaurės Amerikos bakas

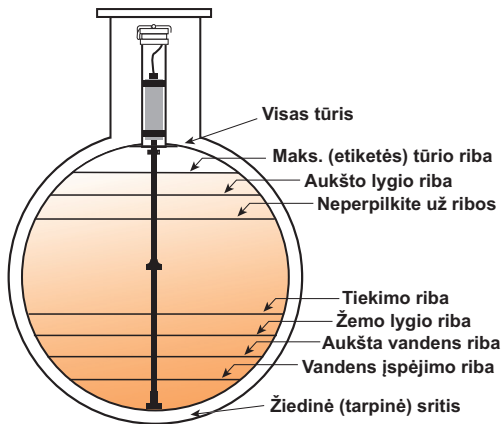

Tipiškas Europos bakas

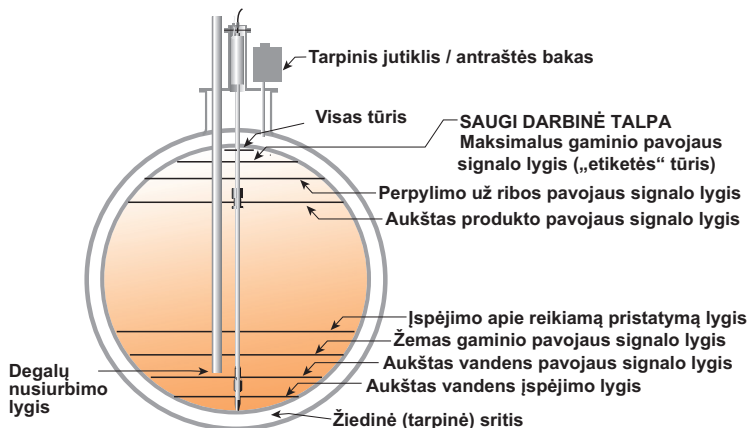

Bako pavojaus signalai

14 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: HIGH WATER WARNING

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Bake susirenkantis vanduo viršija vandens įspėjimo lygį.

VEIKSMAS

Uždarykite visus prie šio bako prijungtus siurblius. Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: DELIVERY NEEDED

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Degalų lygis bake yra žemiau pildyti reikiamo lygio.

VEIKSMAS

Suorganizuokite pylimą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: INVALID FUEL LEVEL

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Degalų ir vandens lygio zondo plūdės yra per arti viena kitos, nes bake trūksta degalų.

VEIKSMAS

Suorganizuokite pylimą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: TANK TEST ACTIVE

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Jei įjungta, sistema rodys šį pranešimą, kai bus atliekamas bako tikrinimas.

VEIKSMAS

Negalima pilti į tikrinamą baką arba iš jo išlieti.

Bako pavojaus signalai (tęsinys)

15 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: OVERFILL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Pilant degalų lygis bako viršija perpildymo lygį.

VEIKSMAS

Nedelsdami nutraukite pylimą!

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: LEAK ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Atliekant bako nuotėkio patikrą degalų nuotėkis viršijo iš anksto suprogramuotą ribą. Tai reiškia, kad galimas nuotėkis.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: LOW PRODUCT ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Degalų lygis bake nukrito žemiau nei apatinis produkto pavojaus signalo lygis.

VEIKSMAS

Suorganizuokite pylimą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: HIGH WATER ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Bako apačioje esantis vanduo viršijo aukšto vandens lygio pavojaus signalo lygį.

VEIKSMAS

Uždarykite visus prie šio bako prijungtus siurblius. Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Bako pavojaus signalai (tęsinys)

16 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: SUDDEN LOSS ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Atliekant nuotėkio patikrą bako degalų nuotėkis viršijo iš anksto nustatytą ribą. Tai reiškia, kad galimas nuotėkis, gali būti išlieti arba kitaip netinkamai prarasti degalai.

VEIKSMAS

Patikrinkite, ar tikrinant degalai neišsiliejo iš bako. Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: HIGH PRODUCT ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Kuro lygis bake viršijo viršutinę pavojaus signalo ribą.

VEIKSMAS

Nedelsdami nutraukite pylimą!

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: MAX PRODUCT ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Degalų lygis bake viršijo saugaus darbo talpą.

VEIKSMAS

Nedelsdami nutraukite pylimą!

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: PROBE OUT ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Iškilo bako jutiklinio zondo triktis.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Bako pavojaus signalai (tęsinys)

17 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: PER TST NEEDED ALM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Periodinės bako nuotėkio patikros nepavyko sėkmingai atlikti per iš anksto nustatytą laikotarpį.

VEIKSMAS

Planuoti 0,2 gal./val. (0,76 l/val.) patikrą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: PERIODIC TEST FAIL

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Bako nuotėkio periodinės (0,2 gal./val. [0,76 l/val.]) patikros atlikti nepavyko.

VEIKSMAS

Dar kartą atlikite bako nuotėkio patikrą. Jei antrosios patikros atlikti nepavyksta, atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: ANN TST NEEDED ALM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Metinės bako nuotėkio patikros nepavyko sėkmingai atlikti per iš anksto nustatytą laikotarpį.

VEIKSMAS

Planuoti 0,1 gal./val. (0,38 l/val.) patikrą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: ANNUAL TEST FAIL

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Bako nuotėkio metinės (0,1 gal./val. [0,38 l/val.]) patikros atlikti nepavyko.

VEIKSMAS

Dar kartą atlikite bako nuotėkio patikrą. Jei antrosios patikros atlikti nepavyksta, atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Valandinio suderinimo stebėjimo (HRM) pavojaus signalai – tik tarptautiniai

18 psl.

DD-MM-YY HH:MM XM
T1: RECON WARNING

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Skirtumas tarp išlietų degalų tūrio ir iš bako įsiurbto degalų tūrio viršijo suderinimo įspėjimo ribinę vertę.

VEIKSMAS

Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir atlikite „wetstock“ nuokrypiams skirtą vietos procedūrą.

DD-MM-YY HH:MM XM
T1: RECON ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Skirtumas tarp išlietų degalų tūrio ir iš bako išsiurbto degalų tūrio viršijo suderinimo pavojaus signalo ribinę vertę.

VEIKSMAS

Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir atlikite „wetstock“ nuokrypiams skirtą vietos procedūrą.

PASTABA.

Jeigu tikrinant ar taisant siurblių bus išliejami ir vėliau į baką grąžinami degalai, bus pateiktas suderinimo įspėjimo arba pavojaus signalas.

Prieš atlikdami „wetstock“ nuokrypio procedūras patikrinkite, ar nėra šios ar panašios priežasties. Dėl šios priežasties atsiradę suderinimo įspėjimai ar pavojaus signalai bus panaikinti.

Taip pat žr. skyrių „Valandinis suderinimo stebėjimas“ (4 psl.).

Dviejų plūdžių diskriminaciniai jutiklių pavojaus signalai

19 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: FUEL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nurodytoje vietoje esantis jutiklis aptiko degalų garų arba skysčių.

VEIKSMAS

Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir imkitės reikiamų veiksmų.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: LIQUID ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nurodytoje vietoje esantis jutiklis aptiko bent 1 col. (25 mm) ne angliavandenilio skysčio.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: HIGH LIQUID ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nurodytoje vietoje esantis jutiklis aptiko bent 8 col. (20,3 cm) ne angliavandenilio skysčio.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: SENSOR OUT ALARM

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: SHORT ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nurodytoje vietoje esantis jutiklis atjungtas arba neveikia.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Požeminio vandens jutiklio pavojaus signalai

20 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: FUEL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Naudojant požeminio vandens jutiklį aptikta degalų.

VEIKSMAS

Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir imkitės reikiamų veiksmų.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: WATER ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Vandens lygis nurodytame stebėjimo šulinyje yra žemiau požeminio vandens jutiklio (tai gali įvykti esant didelei sausrai).

VEIKSMAS

Jei problema išlieka, atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: SENSOR OUT ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nurodytoje vietoje esantis požeminio vandens jutiklis neveikia.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: SHORT ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nurodytoje vietoje esantis požeminio vandens jutiklis neveikia.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Skysčio jutiklio pavojaus signalai

21 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: FUEL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Jutiklis aptiko, kad stebimoje alyvos rinktuvėje yra skysčio.

VEIKSMAS

Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir imkitės reikiamų veiksmų.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: SENSOR OUT ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Rinktuvės jutiklis atjungtas arba sugedęs.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: INTERSTITIAL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Bako tarpusienio monitorius aptiko, kad pakito tarpusienio skysčio lygis; galimas degalų nuotėkis.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

TIK NAUDOJANT TARPTAUTINIŲ MASTŲ

DD-MM-YY HH:MM:SS
L1: INTERCEPTOR ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Drenažo gaudyklėje įmontuotas jutiklis aptiko degalų.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą. Atkreipkite dėmesį, kad gaudyklės jutikliai taip pat įspėja apie aukštą ir žemą skysčio lygį gaudyklėje.

Magnetinių jutiklių pavojaus signalai

22 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: FUEL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Stebimas parametras viršijo iš anksto nustatytą ribinę vertę.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: WATER ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Stebimas parametras viršijo iš anksto nustatytą ribinę vertę.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: COMMUNICATION ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Aparatūros triktis – jutiklio arba prie pulto prijungiančių laidų.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Siurblio relės stebėjimo priemonės pavojaus signalas

MMM DD, YYYY HH:MM XM
r1: PUMP RELAY ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Siurblys veikia toliau, kai buvo nurodyta sustabdyti, arba siurblys nesustodamas veikia ilgesnį laikotarpį, negu nurodyta.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

PLLD / WPLLD linijos nuotėkio aptikimo pavojaus signalai

23 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: GROSS LINE FAIL

MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: GROSS LINE FAIL

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nepavyko patikrinti 3 gal./val. (11,3 l/val.) linijos. Išliejimas sustabdomas, jeigu užprogramuota tai padaryti, kol pavojaus signalas aktyvus.

VEIKSMAS

Žr. W/PLLD pavojaus signalo greitos pagalbos vadovą ir slėgio linijos nuotėkio diagnost. (diagnostikos režimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: PERIOD LINE FAIL

MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: PERIOD LINE FAIL

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nepavyko atlikti 0,2 gal./val. (0,76 l/val.) patikros. Pylimas sustabdomas, jeigu užprogramuota tai padaryti.

VEIKSMAS

Žr. W/PLLD pavojaus signalo greitos pagalbos vadovą ir slėgio linijos nuotėkio diagnost. (diagnostikos režimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: ANNUAL LINE FAIL

MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: ANNUAL LINE FAIL

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nepavyko atlikti 0,1 gal./val. (0,38 l/val.) patikros. Pylimas sustabdomas, jeigu užprogramuota tai padaryti.

VEIKSMAS

Žr. W/PLLD pavojaus signalo greitos pagalbos vadovą ir slėgio linijos nuotėkio diagnost. (diagnostikos režimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: SHUTDOWN ALARM

MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: SHUTDOWN ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Sistema išjungia liniją, nes nepavyko patikrinti linijos nuotėkio arba aktyvus liniją išjungti priskirtas pavojaus signalas.

VEIKSMAS

Identifikuokite pažeidimo pavojaus signalą ir atlikite korekcinį veiksma, nurodytą vadovo Nr. 576013-610 skyriuje „Trikčių šalinimas“.

Vakuumo jutiklio pavojaus signalai

24 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: VACUUM WARNING

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Gali būti nuotėkis stebimoje tarpusienio ertmėje. Yra tikimybė, kad ateityje bus paskelbtas pavojaus signalas „Nėra vakuumo“.

VEIKSMAS

Raskite ir sutaisykite vakuumo nuotėkį, tada atlikite vakuumo jutiklio rankinę patikrą (diagnostikos režimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: NO VACUUM ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Tarpusienio ertmėje nėra vakuumo.

VEIKSMAS

Raskite ir sutaisykite vakuumo nuotėkį, tada atlikite vakuumo jutiklio rankinę patikrą (diagnostikos režimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: COMMUNICATION ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Aparatūros triktis – jutiklio arba prie pulto prijungiančių laidų.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Garų jutiklio pavojaus signalai

25 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: FUEL ALARM

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Garų jutiklis stebėjimo šulinyje aptiko degalų garų.

VEIKSMAS

Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir imkitės reikiamų veiksmų.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: SENSOR OUT ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Garų jutiklis atjungtas arba neveikia.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: WATER ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Garų jutiklis yra įmerktas į vandenį ir neveiks.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: SHORT ALARM

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Garų jutiklis yra sugedęs.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas procedūras kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Sistemos būsenos pranešimai

26 psl.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
PAPER OUT

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Popieriaus ritinys yra tuščias.

VEIKSMAS

Pakeiskite popierių (žr. skyrių
Spausdintuvo popieriaus keitimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
PRINTER ERROR

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Nuleistas spausdintuvo atpalaidavimo
svertas arba spausdintuvas neveikia.

VEIKSMAS

Patikrinkite, ar popieriaus tiekimo
svertas yra pakeltas, ir, jei reikia, atlikę
savo įstaigoje taikomas procedūras
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
BATTERY OFF

(mirksinti raudona lemputė)



PRIEŽASTIS

Sistemos atsarginio akumulatoriaus
triktis.

VEIKSMAS

Neišjunkite sistemos maitinimo.
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
SETUP DATA WARNING

(mirksinti geltona lemputė)



PRIEŽASTIS

Įvyko sistemos klaida.

VEIKSMAS

Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Bako nuotėkio patikros pradžia

27 psl.

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

START IN-TANK LEAK TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami patikrinti atskirus bakus, paspauskite **Step**, **Change**, **Enter** ir **Step**. Norėdami patikrinti visus bakus, dukart paspauskite **Step** ir ekrane bus rodoma:

TEST CONTROL: ALL TANKS
TIMED DURATION

Norėdami nutraukti tikrinimą rankiniu būdu, paspauskite **Change**, **Enter** ir **Step**; arba, norėdami nustatyti tikrinimo trukmę, paspauskite **Step**. Pasirinkite tikrinimo tikslumą, pvz., 0,2 gal./val. (0,76 l/val.) arba 0,1 gal./val. (0,38 l/val.). Norėdami pakeisti nuostatą, paspauskite **Change** ir **Enter**. Norėdami tęsti, paspauskite **Step**. Įveskite tikrinimo trukmę valandomis, paspauskite **Enter** ir **Step**. Ekrane rodoma:

START LEAK TEST TANKS
PRESS <ENTER>

Paspauskite **Enter**, kad pradėtumėte tikrinti. Atskiriems bakams paspauskite **Tank**, kad pereitumėte į kitą baką.



- Nepradėkite bako nuotėkio tikrinimo, jeigu į tikrintiną baką per pastarąsias 8 valandas buvo atliktas įpylimas. Dėl to tikrinimas bus klaidingas.
- Kai pilama į baką, kuris buvo patikrintas, tikrinimas bus klaidingas.
- Išliejus iš tikrinamo bako bus pateiktas staigus netekimo pavojaus signalas.

Bako nuotėkio tikrinimo sustabdymas

28 psl.

Paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

STOP IN-TANK LEAK TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

VIENO BAKO TIKRINIMO SUSTABDYMAS

Paspauskite **Step**, **Change**, **Enter** ir **Step**. Ekrane rodoma:

STOP LEAK TEST: TANK X
PRESS <ENTER>

Atskiriems bakams paspauskite **Tank**, kad pasirinktumėte norimą baką.

Paspauskite **Enter**, kad sustabdytumėte tikrinimą. Sistema patvirtina tikrinimo pabaigą, kai parodoma:

LEAK TEST NOT ACTIVE
PRESS <FUNCTION> TO CONT.

VISŲ BAKŲ TIKRINIMO SUSTABDYMAS

Dukart paspauskite **Step**. Ekrane rodoma:

STOP LEAK TEST: ALL TANKS
PRESS <ENTER>

Paspauskite **Enter**, kad sustabdytumėte tikrinimą. Sistema patvirtina tikrinimo pabaigą, kai parodoma:

LEAK TEST NOT ACTIVE
PRESS <FUNCTION> TO CONT.

Tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo tikrinimas – tarptautinė funkcija

29 psl.

Tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo (QPLD) tikrinimas yra unikali sistemos funkcija, kuria naudojantis TLS-350R automatiškai atlieka statinį nuotėkio aptikimo tikrinimą, kai pajaučiama, kad iš bako nesiurbiami ir į jį netiekiami degalai.

Pajutus, kad vieną valandą bakas buvo neaktyvus, TLS-350R įjungiamas QPLD režimas. Kad TLS-350R būtų atliktas patikrinimas, turi praeiti dar keturių valandų tylos laikotarpis. Baigus tikrinimą rezultatai įrašomi į sistemos atmintį. Jei per keturias valandas iš bako išsiurbiami arba į baką tiekiami degalai, tikrinimas sustabdomas ir tikrinimo rezultatai neįrašomi.

Norint atlikti tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo tikrinimą reikalingas bent penkių valandų tylos laikotarpis.

Nustatytu laiku ryte atlikus QPLD tikrinimą spausdinama nuotėkio tikrinimo ataskaita.

MĖNESINĖ NUOTĖKIO PATIKROS ATASKAITA

Pirmą kiekvieno mėnesio dieną automatiškai sukuriama tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo tikrinimo ataskaita.

Jei per mėnesį atlikta daugiau nei viena QPLD patikra, spausdinami tik naudojant didžiausią bako tūrį atlikto tikrinimo rezultatai.

Jeigu TLS-350R negalėjo atlikti QPLD patikros, spausdinamas pranešimas „Nėra duomenų“.

Aukšto slėgio linijos nuotėkio aptikimo tyrimai (PLLD parinktis)

30 psl.

TIKRINIMO PRADŽIA

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

START LINE PRESSURE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Step** ir ekrane bus rodoma:

SELECT LINE
ALL LINES

Paspauskite **Step**, kad priimtumėte visas linijas. Norėdami pasirinkti vieną liniją, paspauskite **Change**, kol pamatysite norimą liniją, tada paspauskite **Enter** ir **Step**. Rodomas toliau pateikiamas ekrano rodinys.

SELECT TEST TYPE
3.0 GPH

Šis veiksmas leidžia pasirinkti 0,1, 0,2 arba 3,0 gal./val. (0,38, 0,76, 11,3 l/val.) linijos nuotėkio tikrinimą, kuris bus paleistas pasirinktoje (-se) linijoje (-se). Jeigu pulte nėra 0,2 arba 0,1 gal./val. tikrinimo parinkčių, šių pasirinkimų nematysite.

Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite **Step**, arba, jeigu norite pasirinkti 0,2 arba 0,1 gal./val. tikrinimą, paspauskite **Change**, tada paspauskite **Enter**.

Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite **Step**. Ekrane rodoma:

3.0 GPH
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami paleisti pasirinktą tikrinimą, paspauskite **Step**. Sistema rodo pranešimą (šiam visoms linijoms skirtame pavyzdyje):

START LINE TEST: ALL LINE
PRESS <ENTER>

Paspauskite **Enter**, kad pradėtumėte tikrinimą. Sistema rodo:

Q#: RUNNING PUMP
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite **Step**.

PLLD TIKRINIMO SUSTABDYMAS

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol pamatysite pranešimą:

**STOP LINE PRESSURE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE**

Paspauskite **Step**. Ekrane rodoma:

**SELECT LINE
ALL LINES**

Paspauskite **Enter**, kad sustabdytumėte tikrinimą visose linijose, arba paspauskite **Change** ir ekrane bus rodoma:

**STOP LINE TEST: LINE (#)
PRESS <ENTER>**

Paspauskite **Enter**, kad sustabdytumėte tikrinimą rodomoje linijoje, arba paspauskite **Change**, kol pamatysite norimą pasirinkti liniją, tada paspauskite **Enter**. Sistema sustabdo tikrinimą ir rodomas būsenos pranešimas:

**Q#: TEST ABORTED
PRESS <STEP> TO CONTINUE**

VISŲ PLLD TIKRINIMO REZULTATŲ SPAUSDINIMAS

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol pamatysite toliau pateiktą ekrano rodinį, tada paspauskite **Print**:

**PRESSURE LINE RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE**

Belaidžiai slėgio linijos nuotėkio aptikimo tyrimai (WPLLD parinktis)

32 psl.

PASTABA. WPLLD galima naudoti tik su UL patvirtintais pultais.

WPLLD TIKRINIMO PRADŽIA

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol ekrane bus rodoma:

START LINE PRESSURE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite **Step** ir ekrane bus rodoma:

SELECT LINE
ALL LINES

Paspauskite **Step**, kad priimtumėte visas linijas. Norėdami pasirinkti vieną liniją, paspauskite **Change**, kol pamatysite norimą liniją, tada paspauskite **Enter** ir **Step**. Ekrane rodoma:

SELECT TEST TYPE
3.0 GPH

Šis veiksmas leidžia pasirinkti 0,1, 0,2 arba 3,0 gal./val. (0,38, 0,76, 11,3 l/val.) linijos nuotėkio tikrinimą, kuris bus paleistas pasirinktoje (-se) linijoje (-se). Jeigu pulte nėra 0,2 arba 0,1 gal./val. tikrinimo parinkčių, šių pasirinkimų nematysite.

Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite **Step** arba, jeigu norite pasirinkti 0,2 arba 0,1 gal./val. tikrinimą, paspauskite **Change**, tada paspauskite **Enter**.

Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite **Step**. Ekrane rodoma:

3.0 GPH
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami paleisti pasirinktą tikrinimą, paspauskite **Step**. Sistema rodo pranešimą (šiam visoms linijoms skirtame pavyzdyje):

START LINE TEST: ALL LINE
PRESS <ENTER>

Paspauskite **Enter**, kad pradėtumėte tikrinimą. Ekrane rodoma:

W#: TEST PENDING
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite **Step**.

WPLLD TIKRINIMO SUSTABDYMAS

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol pamatysite pranešimą:

```
STOP WPLLD LINE TEST  
PRESS <STEP> TO CONTINUE
```

Paspauskite **Step**. Ekrane rodoma:

```
SELECT LINE  
ALL LINES
```

Paspauskite **Enter**, kad sustabdytumėte tikrinimą visose linijose, arba paspauskite **Change** ir ekrane bus rodoma:

```
STOP LINE TEST: LINE (#)  
PRESS <ENTER>
```

Paspauskite **Enter**, kad sustabdytumėte tikrinimą rodomoje linijoje, arba paspauskite **Change**, kol pamatysite norimą pasirinkti liniją, tada paspauskite **Enter**. Sistema sustabdo tikrinimą ir rodomas būsenos pranešimas:

```
W#: TEST ABORTED  
PRESS <STEP> TO CONTINUE
```

VISŲ WPLLD TIKRINIMŲ REZULTATŲ SPAUSDINIMAS

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite **Function**, kol pamatysite toliau pateikiamą ekrano rodinį, tada paspauskite **Print**:

```
WPLLD LINE RESULTS  
PRESS <STEP> TO CONTINUE
```

Sistemos datos nustatymas

34 psl.

Paspauskite **Mode**, kol ekrane bus rodoma:

SETUP MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT.

Paspauskite **Function**. Jei sistemoje naudojamas saugos kodas, jūsų bus paprašyta įvesti šešių skaitmenų kodą:

SETUP MODE
ENTER PASSCODE:

Įveskite kodą naudodami tekstinius klavišus ir paspauskite **Enter**. Ekrane rodoma:

SYSTEM SETUP
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Keturis kartus paspauskite **Step**, kad būtų rodoma data:

SET MONTH DAY YEAR
DATE: 01/20/2009

Jeigu data teisinga, paspauskite **Step**, jeigu neteisinga, paspauskite **Change** ir įveskite teisingą datą. (Atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia turite įvesti mėnesį.)

Paspauskite **Enter** ir bus rodoma nauja data:

DATE: 01/29/2009
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Sistemos laiko nustatymas

35 psl.

Jeigu data teisinga, paspauskite **Step**.

Ekране rodoma:

SET TIME
TIME: 8:24 AM

Jeigu laikas teisingas, dukart paspauskite **Mode**, kad grįžtumėte į veikimo režimą.

Norėdami pakeisti laiką, paspauskite **Change** ir įveskite teisingą laiką. Pasirinkite AM arba PM, naudodami rodyklių klavišus.


Paspauskite **Enter**, kad patvirtintumėte laiką. Ekране rodoma:

TIME: 1:24 PM
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Jeigu laikas teisingas, paspauskite **Mode**, kad grįžtumėte į veikimo režimą.

Spausdintuvo popieriaus keitimas

36 psl.

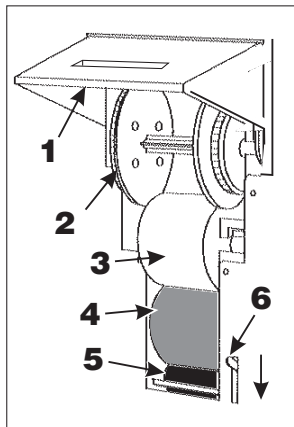


Popieriaus ritinį reikia pakeisti, kai spaudiniuose matoma raudona juostelė.

4 ritinių spausdintuvo popieriaus pakuotę (gaminio numeris 514100-210) galima įsigyti iš paslaugų rangovo.

Pakelkite spausdintuvo dangtį (1) ir nuleiskite popieriaus padavimo atpalaidavimo svirtį (6) žemyn. Suraskite popieriaus ritinį (3) ir popieriaus tiekimo orientyrą (4).

Jei naudojama priimamoji ritė (2), ištraukite ritę su spausdintomis ataskaitomis ir nuplėškite popierių, esantį prie spausdintuvo tiekimo volelio (5).

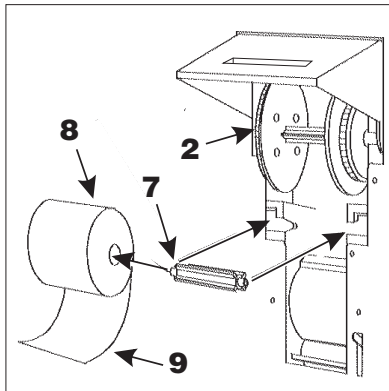


Ištraukite priimamąją ritę (2) ir atskirkite dvi jos puses traukdami jas į šonus. Išimkite spausdintas ataskaitas, bet neišmeskite jų, nes jų gali prireikti vėliau.


Ištraukite seną popieriaus ritinį (3) ir visą kitą likusį popierių.

Nuimkite ritinio veleną (7) ir įspauskite jį į naują ritinį (8).

Stumkite ritinį (8) į apatinės spausdintuvo angas, kai popieriaus apatinė briauna (9) nuleista į apačią ir atgal.

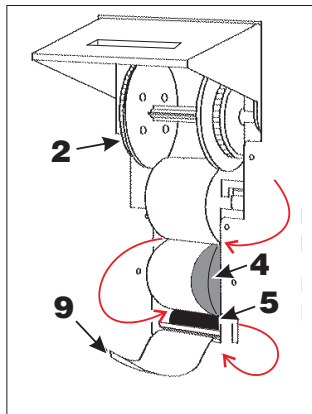

Įkiškite popieriaus apatinę briauną (9) virš popieriaus kreipiklio (4) ir žemyn už popieriaus tiekimo volelio (5).

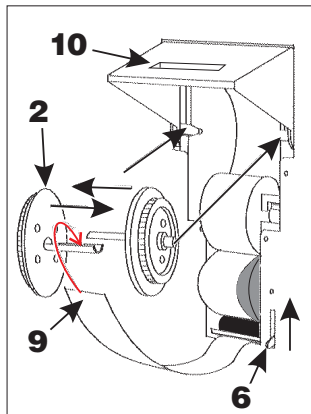

Jei naudojama priimamoji ritė (2) įdėkite popieriaus apatinę briauną (9) tarp dviejų pusių ir tvirtai jas suspauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

Įstumkite priimamąją ritę (2) į viršutines angas. Pasukite ritę prieš laikrodžio rodyklę, kol pašalinsite visą popieriaus laisvumą. (Jei priimamoji ritė nebus naudojama, įdėkite popieriaus apatinę briauną per spausdintuvo dangtelio angą (10).)

Pakelkite popieriaus atlaisvinimo svirtį (6) ir uždarykite dangtį.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com